

监测报告

誉达环监字（2019）第 7046B 号

项目名称： 山西阳光焦化集团股份有限公司
污染源自行监测
委托单位： 山西阳光焦化集团股份有限公司

山西誉达环境监测有限公司

二〇一九年八月



监测报告说明

1、委托单位在委托前应说明监测目的，凡是污染事故调查、环保设施验收监测、仲裁及鉴定监测需在委托书中说明，并由我单位按规范采样、监测；由委托单位自行采样送检的样品，本报告只对送检样品负责，不对样品来源负责。

2、报告无本单位公章及骑缝章无效。

3、报告出具的数据涂改无效，无审核、审定签字无效。

4、对监测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我单位提出，逾期不予受理。无法保存复现的样品不受理申诉。

5、本报告未经同意不得用于广告宣传、不得部分复制本报告。

项 目 名 称：山西阳光焦化集团股份有限公司
污染源自行监测

承 担 单 位：山西誉达环境监测有限公司

法 定 代 表 人：王 鹏 举

项 目 负 责 人：张 琪

报 告 编 写 人：赵 兴

报 告 审 核：/ 赵兴

报 告 审 定：杨波龙

山西誉达环境监测有限公司

电话：0359-2553080

传真：0359-2553080

邮编：044000

地址：运城市空港新区钢材市场钢材中路 15 号

目 录

一、任务由来.....	1
二、监测内容.....	1
三、质量保证和质量控制.....	1
四、监测结果.....	3
五、监测结论.....	5

附件：检测报告（誉达环检字（2019）第 7046B 号）

一、任务由来

受山西阳光焦化集团股份有限公司委托，山西誉达环境监测有限公司技术人员于2019年8月12日依据委托内容对山西阳光焦化集团股份有限公司的废水污染源进行了监测，监测内容详见表2-1。

二、监测内容

表 2-1 监测点位、项目、频次一览表

类别	序号	监测点位	监测项目	监测频次
废水	7#	60 万吨污水处理站出口	多环芳烃、苯并芘	监测一天， 非连续采集 三个样品。
	8#	240 万吨污水处理站出口	多环芳烃、苯并芘	

三、质量保证和质量控制

为确保本次监测数据准确、可靠，代表性强，依据《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）的有关规定，我对监测全程序进行质量控制：

- （1）监测期间工况负荷详见表 3-1；
- （2）监测人员持证上岗情况详见表 3-2；

（3）监测所用仪器全部经计量部门鉴定合格且在有效期内，详见表 3-3，监测分析方法详见表 3-4；

- （4）质控数据详见表3-5；

（5）根据上报质控数据对监测数据进行了“三校、三审”。

表 3-1 监测期间生产工况

监测日期	监测对象	设计处理量 (m ³ /d)	实际处理量 (m ³ /d)	处理负荷 (%)
2019.8.12	60 万吨焦炉 污水处理站	600	600	100.0
	240 万吨焦炉 污水处理站	1680	1320	78.6

表 3-2 监测采样、分析人员上岗证一览表

姓 名	郭 芬	赵 兴	陈 飞	——
上岗证号	SXYD18006	SXYD18044	SXYD18046	——

表 3-3 监测分析仪器检定一览表

监测项目	仪器名称及型号	仪器编号	仪器技术指标	检定/校准部门与检定有效期至
多环芳烃	液相色谱仪 LC-20A	柱温箱 L20205111358CD、 紫外 L20135122406AE、 荧光 L20495102118CD、 控制器 L20235119802CD	——	运城市质量技术监督检验测试所 2019 年 9 月

表 3-4 监测项目分析方法一览表

类别	监测项目	采样方法依据 (标准名称及编号)	分析方法依据 (标准名称及编号)	分析方法检出限/ 最低检出浓度
废水	多环芳烃	《地表水和污水监测技术规范》 (HJ/T 91-2002)	《水质 多环芳烃的测定液液萃取和固相萃取 高效液相色谱法》 (HJ 478-2009)	(荧蒽) 0.002μg/L 苯并[b]荧蒽 0.003μg/L 苯并[k]荧蒽 0.004μg/L 苯并[a]芘 0.004μg/L 苯并[g,h,i]芘 0.004μg/L 茚并[1,2,3-c,d]芘 0.003μg/L

表 3-5 监测质量控制数据及统计结果一览表

监测项目	样品编号	平行双样			加标回收率 (%)		标准样品检查 (mg/L)		结果
		测定值 (mg/L)	相对偏差 (%)	允许偏差 (%)	测定 结果	要求 范围	测定 值	保证 值	
苯并芘	BY1908027	——	——	——	——	——	11.8	11.6± 0.9	相对偏差□ 回收率□ 标准样品☑
备 注	——								


四、监测结果

表 4-1 60 万吨污水处理站出口监测结果一览表

监测项目 监测点位 频次		苯并芘 (μg/L)	多环芳烃 (mg/L)
60 万吨污水 处理站 (2019.8.12)	第一次	ND	8.3×10^{-5}
	第二次	ND	ND
	第三次	ND	ND
日均值		ND	ND
标准限值		0.03	0.05
备注		1、执行《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表 2 间接排放标准, 2、“ND”表示未检出,多环芳烃中荧蒹检出限 0.002μg/L、苯并[b]荧蒹检出限 0.003μg/L、苯并[k]荧蒹检出限 0.004μg/L、苯并[a]芘检出限 0.004μg/L、苯并[g,h,i]芘检出限 0.004μg/L、茚并[1,2,3-c,d]芘检出限 0.003μg/L,多环芳烃检出限按此类污染物中最大检出限的 1/2 参与计算。	

表 4-2 240 万吨污水处理站出口监测结果一览表

监测项目 监测点位 频次		苯并芘 (μg/L)	多环芳烃 (mg/L)
240 万吨污水 处理站 (2019.8.12)	第一次	0.023	2.07×10^{-4}
	第二次	ND	ND
	第三次	ND	ND
日均值		ND	ND
标准限值		0.03	0.05
备注		1、执行《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表 2 间接排放标准, 2、“ND”表示未检出,多环芳烃中荧蒹检出限 0.002μg/L、苯并[b]荧蒹检出限 0.003μg/L、苯并[k]荧蒹检出限 0.004μg/L、苯并[a]芘检出限 0.004μg/L、苯并[g,h,i]芘检出限 0.004μg/L、茚并[1,2,3-c,d]芘检出限 0.003μg/L,多环芳烃检出限按此类污染物中最大检出限的 1/2 参与计算。	

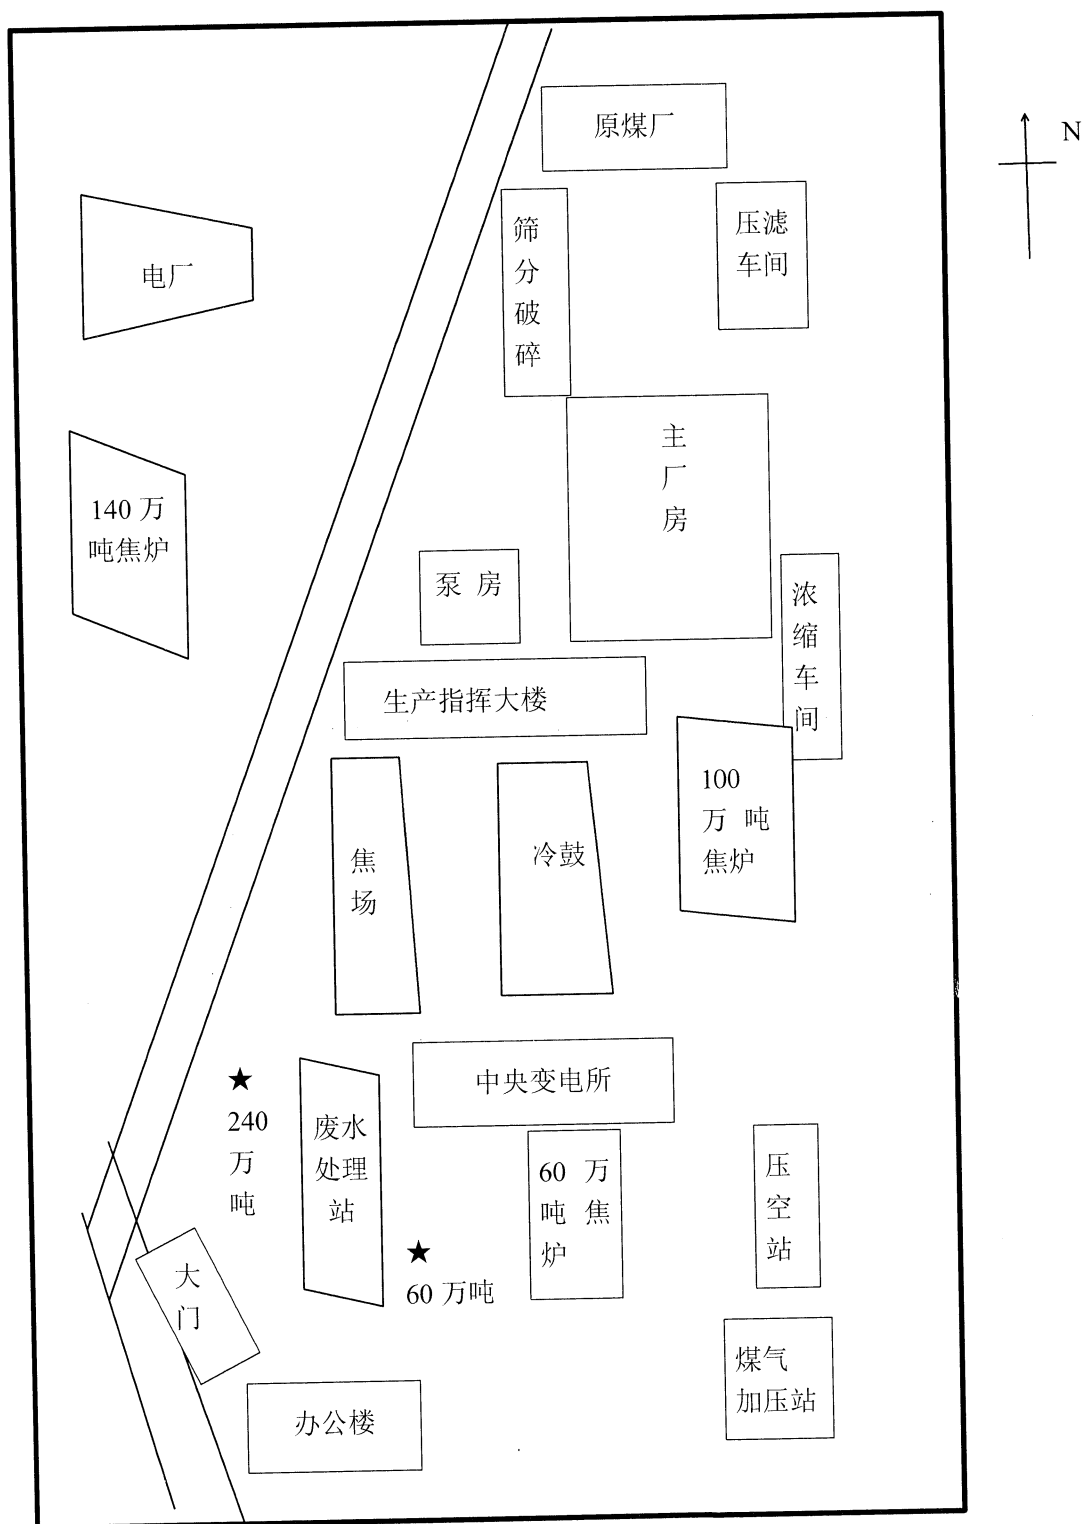

★: 污水监测点位

图1 污水监测点位平面示意图

五、监测结论

60 万吨污水处理站出口废水及 240 万吨污水处理站出口废水的多环芳烃、苯并芘均达到《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表 2 中间接排放的标准限值要求。

.....报告结束.....



150412050733
有效期至2021年10月04日

检测报告

誉达环检字（2019）第 7046B 号

项目名称： 山西阳光焦化集团股份有限公司

污染源自行监测

委托单位： 山西阳光焦化集团股份有限公司

山西誉达环境监测有限公司

二〇一九年八月



检测报告说明

- 1、本报告无本单位公章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2、本报告出具的数据涂改无效，无审核、批准签字无效。
- 3、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我单位提出，逾期不予受理。无法保存复现的样品不受理申诉。
- 4、本报告未经同意不得用于广告宣传、不得部分复制本报告。
- 5、本报告仅对本次检测负责。

山西誉达环境监测有限公司

电话：0359-2553080

传真：0359-2553080

邮编：044000

地址：运城市空港新区钢材市场钢材中路 15 号

目 录

一、项目概况.....	1
二、监测内容.....	2
三、质量保证和质量控制.....	2
四、监测结果.....	3

一、项目概况

表 1-1

项目基本情况

项目名称	山西阳光焦化集团股份有限公司污染源自行监测					
监测地点	山西阳光焦化集团股份有限公司					
委托单位	山西阳光焦化集团股份有限公司					
联系人	吕军峰			联系电话	18435982168	
监测类别	委托 ☒ 现状 ☐ 环评 ☐ 竣工 ☐ 其它 ☐					
监测内容	详见表 2-1		监测（采样）日期		2019/8/12	
接样日期	2019/8/12		分析日期		2019/8/20 ~ 2019/8/21	
监测依据	详见表 3-1		主要仪器设备及编号		详见表 3-2	
样品情况	样品类别	样品数量				样品状态
	废水	（多环芳烃、苯并芘）6 个				液态、密封、完好
监测结论	按实测值报出					
现场环境	温度： 26.4 ~ 33.8 °C 大气压： 95.8 ~ 95.5 kPa					
实验室环境	温度： 27.5 °C 湿 度： 60%RH					
监测人员	姓 名	郭 芬	赵 兴	陈 飞	—	—
	上岗证号	SXYD18006	SXYD18044	SXYD18046	—	—
批准人	杨波 2019 年 8 月 27 日			审核人	张琪 2019 年 8 月 27 日	
备 注	—					
录 入	赵兴		校 对	张琪	打印日期	2019/08/27

二、监测内容

表 2-1 监测点位、项目、频次一览表

类别	序号	监测点位	监测项目	监测频次
废水	7#	60 万吨污水处理站出口	多环芳烃、苯并芘	监测一天， 非连续采集 三个样品。
	8#	240 万吨污水处理站出口	多环芳烃、苯并芘	

三、质量保证和质量控制

表 3-1 检测项目分析方法一览表

类别	监测项目	采样方法依据 (标准名称及编号)	分析方法依据 (标准名称及编号)	分析方法检出限/ 最低检出浓度
废水	多环芳烃	《地表水和污水监测技术规范》 (HJ/T 91-2002)	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取 高效液相色谱法》 (HJ 478-2009)	(荧蒽) 0.002μg/L 苯并[b]荧蒽 0.003μg/L 苯并[k]荧蒽 0.004μg/L 苯并[a]芘 0.004μg/L 苯并[g,h,i]芘 0.004μg/L 茚并[1,2,3-c,d]芘 0.003μg/L

表 3-2 检测使用仪器检定情况一览表

监测类别	监测项目	仪器名称及 型号	仪器编号	仪器技术指标	检定/校准部门与 检定有效期至
废水	多环芳烃	液相色谱仪 LC-20A	柱温箱 L20205111358CD、 紫外 L20135122406AE、 荧光 L20495102118CD、 控制器 L20235119802CD	——	运城市质量技术监督 监督检验测试所 2019 年 9 月

表 3-3 监测质量控制数据及统计结果一览表

监测项目	样品编号	平行双样			加标回收率 (%)		标准样品检查 (mg/L)		结果
		测定值 (mg/L)	相对偏差 (%)	允许偏差 (%)	测定结果	要求范围	测定值	保证值	
苯并芘	BY1908027	—	—	—	—	—	11.8	11.6±0.9	相对偏差□ 回收率□ 标准样品☑
备 注	——								

四、监测结果

表 4-1 60 万吨污水处理站出口监测结果一览表

监测项目 监测点位		苯并芘 (μg/L)	多环芳烃 (mg/L)
60 万吨污水处理站 (2019.8.12)	ZC19700812WS7#-1-1	ND	8.3×10^{-5}
	ZC19700812WS7#-1-2	ND	ND
	ZC19700812WS7#-1-3	ND	ND
备注		“ND”表示未检出，多环芳烃中荧蒽检出限0.002μg/L、苯并[b]荧蒽检出限0.003μg/L、苯并[k]荧蒽检出限0.004μg/L、苯并[a]芘检出限0.004μg/L、苯并[g,h,i]芘检出限0.004μg/L、茚并[1,2,3-c,d]芘检出限0.003μg/L，多环芳烃检出限按此类污染物中最大检出限的1/2参与计算。	

表 4-2 240 万吨污水处理站出口监测结果一览表

监测项目 监测点位		苯并芘 (μg/L)	多环芳烃 (mg/L)
240 万吨污水处理站 (2019.8.12)	ZC19700812WS8#-1-1	0.023	2.07×10^{-4}
	ZC19700812WS8#-1-2	ND	ND
	ZC19700812WS8#-1-3	ND	ND
备注		“ND”表示未检出，多环芳烃中荧蒽检出限0.002μg/L、苯并[b]荧蒽检出限0.003μg/L、苯并[k]荧蒽检出限0.004μg/L、苯并[a]芘检出限0.004μg/L、苯并[g,h,i]芘检出限0.004μg/L、茚并[1,2,3-c,d]芘检出限0.003μg/L，多环芳烃检出限按此类污染物中最大检出限的1/2参与计算。	



★：污水监测点位

图 1 污水监测点位平面示意图

.....报告结束.....